

## Anhang 3 zu Überwachungsplan und Überwachungsprogramm nach § 17 der 12. BImSchV

### Überwachungsbericht gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 für Betriebsbereiche nach 12. BImSchV

| Stammdaten                 |   |                                  |               |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| <b>Genehmigungsbehörde</b> | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.]                    | Landratsamt Passau               |               |
| <b>Betriebsbereich</b>     | [Name]<br>(falls abweichend auch Betreiber) | Herbert Bauer GmbH & Co          | untere Klasse |
| <b>Standort</b>            | [Straße] [HNr.], [PLZ] [Ort]                | Passauer Str. 36, 94130 Oberzell |               |

| Überwachung               |  |                       |                                     |                 |                          |                 |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Grund</b> (ggf. Anm.)  | Regelüberwachung                                 | <b>Turnus [Jahre]</b> | 3                                   |                 |                          |                 |
|                           | <b>Bei Anlassüberwachung Art des Anlasses:</b>   |                       |                                     |                 |                          |                 |
| <b>Termin</b> (ggf. Anm.) | <b>Datum</b> [tt.mm.jjjj]                        | 18.07.2023            | angekündigt                         |                 |                          |                 |
| <b>Prüfumfang</b>         | <b>gesamter Betriebsbereich</b> [J/N]            | J                     | <b>Kommentare zu Schwerpunkten:</b> |                 |                          |                 |
|                           | <b>Schwerpunkte</b> [J/N]                        | N                     |                                     |                 |                          |                 |
|                           | <b>Begehung mit Sichtprüfung</b> [J/N]           | J                     |                                     |                 |                          |                 |
|                           | <b>stichprobenartige Dokumentenprüfung</b> [J/N] | J                     |                                     |                 |                          |                 |
|                           | <b>Prüfung der Anlagenidentität</b> [J/N]        | J                     |                                     |                 |                          |                 |
| <b>Ergebnis</b>           | <b>Mängel</b> [J/N]                              | Bitte auswählen       | <b>Anordnung</b> [J/N]              | Bitte auswählen | <b>Stilllegung</b> [J/N] | Bitte auswählen |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen |                        |                  |                                  |
|--|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Relevante Feststellungen                             | resultierende Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung/Überprüfung erfolgt ... |
|  |                        |                  | durch (Organisation)             |
| Landratsamt Passau<br>Immissionsschutz Verwaltung    | Michael Stiober        |                  |                                  |
| Keine Mängel   |                        |                  |                                  |
|  |                        |                  |                                  |
|  |                        |                  |                                  |

## Anlage 3 zum Überwachungsprogramm nach § 17 der 12. BImSchV

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen   |  |                  |                                  |
|--|--|------------------|----------------------------------|
| Relevante Feststellungen   | resultierende Maßnahme   | gesetzter Termin | Behebung/Überprüfung erfolgt ... |
|  |  |                  | durch (Organisation)             |
| <b>Landratsamt Passau<br/>Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft</b>  | <b>Kathrin Fuchs</b>   |                  |                                  |
| Halle 7, Bereich ZN1: 3 IBC-Behälter mit wgS befinden sich nicht in/auf Aufwängwannen.   | Behälter in direkt angrenzenden Rückhalte-<br>raum stellen.                              | umgehend         |                                  |
| Hoffläche vor dem Lager dient auch als Umschlag-<br>fläche. Sie weist teilweise Risse auf. Aktuell wird der<br>Straßeneinlauf beim Umschlagen der wgS nicht ver-<br>schlossen. Im Havariefall würden wgS ungehindert<br>in die Donau fließen, da ein rechtzeitiges Abschie-<br>bern vermutlich nicht möglich wäre. | Dichtheit wiederherstellen, falls nötig.<br><br>Situation überdenken → Konzept anpassen. |                  |                                  |
|  |  |                  |                                  |
|  |  |                  |                                  |
| <b>Landratsamt Passau<br/>Brandschutzdienststelle</b>  | <b>Stefan Fuchs</b>  |                  |                                  |
| Beschilderung Feuerwehzufahrt nach DIN erstellen   |  | 08/2023          |                                  |
| Aufstell – und Bewegungsfllächen nach Richlinie Kennzeichnen   |  | 08/2023          |                                  |
| Feuerwehreinsatzplan auf aktualität überprüfen insbesondere Rauchabzugsanlagen   |  | 12/2023          |                                  |
|  |  |                  |                                  |
|  |  |                  |                                  |
| <b>Regierung von Niederbayern<br/>Gewerbeaufsichtsamt</b>  | <b>Erwin Bindhammer</b>  |                  |                                  |
| Halle Galvanotec. Lagerregal für IBC nicht befestigt   | Regal befestigen   | 15.08.2023       |                                  |
| Pulverbeschichtungskabine, Europalletten als Lauf-<br>steg verwendet   | Ordnungsgemäße Laufstege erstellen und<br>montieren                                      | 01.10.2023       |                                  |
| Pulverbeschichtungskabine, Mitarbeitern bläst mit-<br>tels Druckluft überschüssiges Pulver ab. Keinen<br>Staubschutzmaske verwendet  | Unterweisung der Mitarbeiter Staubschutz-<br>masken zu benutzen                          | 15.08.2023       |                                  |
| Innen verschmutzte Arbeitshandschuhe aufgefunden   | Unterweisung Mitarbeiter über Tragedauer<br>und zustand von Schutzhandschuhen            | 15.08.2023       |                                  |
| Bei verschiedenen Tätigkeiten (Handlinggeräte, Be-<br>stückung Pulveranlage) besteht die Gefahr des An-<br>stoßens mit dem Kopf  | Gefährdungsbeurteilung überarbeiten. Maß-<br>nahmen festlegen und umsetzen.              | 01.10.2023       |                                  |

## Anlage 3 zum Überwachungsprogramm nach § 17 der 12. BImSchV

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen  |   |                  |                                  |
|---|---|------------------|----------------------------------|
| Relevante Feststellungen  | resultierende Maßnahme  | gesetzter Termin | Behebung/Überprüfung erfolgt ... |
|   |   |                  | durch (Organisation)             |
| Halle Beinbauer, Veraltete Gefahrstoffkennzeichnungen vorhanden   | Auf aktuellen Stand bringen   | 01.10.2023       |                                  |
| Abfallcontainer Stand- und Verladeplatz, Absturzgefahr an der Rampe   | Absurzsicherung anbringen   | 01.10.2023       |                                  |
| Lager brennbare Flüssigkeiten, Ex-Schutz Dokument in Arbeit   | Ex-Schutz Dokument fertig stellen, Prüfung des Explosionsschutzes gem. BetrSichV durchführen  | 01.10.2023       |                                  |
|   |   |                  |                                  |
|   |   |                  |                                  |
| <b>Regierung von Niederbayern<br/>SG50 – Technischer Umweltschutz</b>   | <b>Christian Hammerl</b>  |                  |                                  |
| In Halle 7 ist beim KCI-Ansatzbecken die Klappe defekt. Als Notbehelf wurde ein Draht angebracht. Beim Befüllen dienen die KCI-Säcke offensichtlich als Aufstieghilfe.                      | Das Ansatzbecken ist Instand zu setzen.<br><br>Der Arbeitsablauf ist so zu gestalten, dass Gefährdungen vermieden werden.   | 31.10.2023       |                                  |
| In Halle 11 hängen Betriebsanweisungen aus, manche davon werden nicht mehr verwendet.   | Betriebsanweisungen für nicht mehr verwendete Stoffe sind zu entfernen, damit im Bedarfsfall die passende Betriebsanweisung schnell aufgefunden wird.   | 30.09.2023       |                                  |
| Löschwasserschotts sind vor Löschbeginn einzulegen. Eine betriebliche Regelung, wer wann die Löschwasserschotts einsetzt, existiert nicht. Das ist nicht die primäre Aufgabe der Feuerwehr. | Es ist betrieblich zu regeln, wer (z.B. Brandschutzhelfer) die Löschwasserschotts einlegt und zu welchem Zeitpunkt (z.B. nachdem die Mitarbeiter die Hallen verlassen haben) dies zu geschehen hat. Dies gilt besonders in Hallen mit automatischen Löschanlagen. | 31.10.2023       |                                  |
| Ein Stapler (der Firma Beinbauer?) ist besonders laut. Vermutlich ist der Abgasschalldämpfer defekt.  | Der Stapler ist Instand zu setzten.   | 31.10.2023       |                                  |
| Im Chemikalienlager sind Auffangwannen nicht vollständig unter den Behältern.   | Die Auffangwannen sind so unter den Behältern zu plazieren, dass im Havariefall Flüssigkeiten zuverlässig aufgefangen werden.   | 31.08.2023       |                                  |

## Anlage 3 zum Überwachungsprogramm nach § 17 der 12. BImSchV

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen  |                        |                  |                                  |
|---|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Relevante Feststellungen  | resultierende Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung/Überprüfung erfolgt ... |
|   |                        |                  | durch (Organisation)             |
| <p><b>Mangel aus der Inspektion 2020:</b><br/>                     Das Konzept zur Verhinderung von Störfällen sowohl in der Version 2011 als auch im Entwurf von 2017 genügt nicht den Anforderungen der Störfall-Verordnung. Ein Sicherheitsmanagementsystem ist nicht vorhanden.<br/>                     Es ist ein Konzept zur Verhinderung von Störfällen incl. einem Sicherheitsmanagementsystem zu erstellen.</p> |                        | 30.09.2023       |                                  |
|   |                        |                  |                                  |
| Hammerl   | 08.08.2023             |                  |                                  |